




Part# 515600

MODEL T200-F18P
18 Ga. Brad Nailer

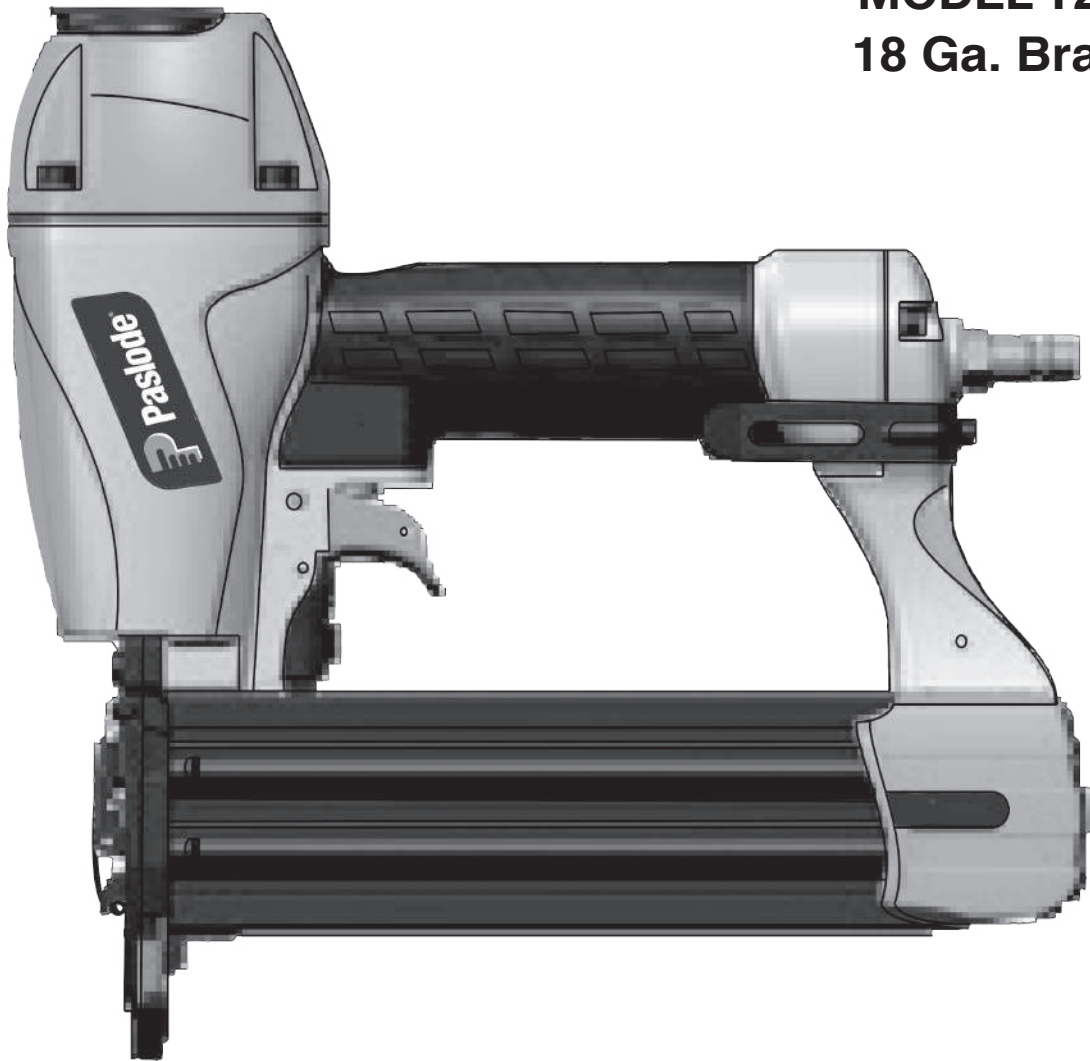

IMPORTANT!
DO NOT DESTROY

It is the customer's responsibility to have all operators and service personnel read and understand this manual.

**OPERATING MANUAL AND
SCHEMATIC**

INTRODUCTION

The **PASLODE® T200-F18P** Brad Nailer is a quality-built tool designed for use in residential trim applications. This tool will deliver efficient, dependable performance when used according to the manufactures guidelines. Please study this manual including the safety instructions to fully understand the operation of this tool.

TOOL AND FASTENER SPECIFICATIONS 3
SAFETY INSTRUCTIONS4
TOOL OPERATION 5
EXPLODED VIEW AND SPARE PARTS LIST10-11
ACCESSORIES12

TOOL WARRANTY AND LIMITATIONS

Paslode warrants that newly purchased power fastening tools, parts and accessories will be free from defects in material and workmanship for the period shown below, after the date of delivery to the original user.

1 YEAR FULL WARRANTY

A one-year warranty will apply to all parts.

FIVE-YEAR EXTENDED LIMITED WARRANTY

A five-year warranty will apply to all housing and cap assembly castings.

NORMAL WEARING PARTS

The following parts are considered normal wearing parts and are not under warranty:

- Bumper
- Driver Blade
- "O" Rings
- Piston Rings

WARRANTY STATEMENT

This warranty is limited to tools sold and service requested in the United States. To obtain information on warranty service in the United States, refer to the Service Center listing that was provided with your tool.

Paslode's sole liability hereunder will be to replace any part or accessory which proves to be defective within the specific time period. Any replacement part or accessory provided in accordance with this warranty will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces. This warranty does not apply to part replacement required due to normal wear.

This warranty is void as to any tool which has been subjected to misuse, abuse, accidental or intentional damage, use with fasteners, not meeting Paslode specification, size, or quality, improperly maintained, repaired with other than genuine Paslode replacement parts, damaged in transit or handling, or which, in Paslode's opinion, has been altered or repaired in a way that affects or detracts from the performance of the tool.

PASLODE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, RELATING TO MERCHANTABILITY, FITNESS, OR OTHERWISE, EXCEPT AS STATED ABOVE, and Paslode's liability AS STATED ABOVE AND AS ASSUMED ABOVE is in lieu of all other warranties arising out of, or in connection with, the use and performance of the tool, except to the extent otherwise provided by applicable law. PASLODE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES WHICH MAY ARISE FROM LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR PRODUCTION, SPOILAGE OF MATERIALS, INCREASED COST OF OPERATION, OR OTHERWISE.

Paslode reserves the right to change specifications, equipment, or designs at any time without notice and without incurring obligation.


PARTS LEGEND

T200-F18P 515600

1	617539	1	Screw	39	576921	1	Driver Guide
2	617558	1	Bushing	40	617513	4	Screw
3	617504	1	Air Deflector	41	576922	1	Screw
4	576913	1	Spring	42	576923	1	Plate
5	617533	4	Screw	43	576966	2	Spring Washer
6	617535	4	Washer	44	576924	2	Screw
7	617489	1	Cap	45	617547	1	Washer
8	617550	1	Gasket, Cap	46	576925	1	Front Plate
* 9	617548	1	Seal	47	617530	1	PIN
*10	617519	1	Spring	48	576926	1	Lock Lever Unit
*11	617521	1	O-Ring	49	576927	1	Pin
*12	617510	1	Valve	50	576928	1	Work Contact A
*13	617527	1	O-Ring	51	576929	1	Pusher
14	617507	1	Piston Stop	52	617520	1	Guide, Spring
15	617552	1	Restrict Washer	53	576967	2	Spring
*16	617551	1	Cylinder Seal	54	617538	2	Screw
*17	617523	1	O-Ring	55	617511	1	Rear Plate
*18	576914	1	Piston Assembly	56	617536	2	Nut
19	617505	1	Cylinder Sleeve	57	617556	1	Cover
*20	617524	1	O-Ring	58	617512	1	Cover
*21	617525	1	O-Ring	59	576930	1	Movable Magazine Unit
*22	617503	1	Collar	60	617496	1	Rail
*23	617522	1	O-Ring	61	576931	1	Label, Trigger Sequential
24	617506	1	Bumper	62	576934	1	Magazine Unit Sequential
25	617508	1	Joint Guide	63	576935	1	Work Contact B
*26	617526	1	O-Ring	64	576936	1	Support
27	617545	1	Logo-1	65	617540	1	Screw
28	617488	1	Housing	66	617541	1	Pin
29	576915	1	Trigger Valve Assembly	67	617555	1	Lock
30	576916	1	Spring	68	576937	1	Spring
31	576918	1	Trigger, Sequential	69	576938	1	End Cap
32	617537	1	Spring Pin	70	576939	1	Belt Hook
33	617553	1	Safety Bracket	71	576940	1	Screw
34	576919	1	Spring	72	617534	1	Washer
35	576920	1	Safety Lever Unit	73	617509	1	Air Plug
36	617544	1	Logo-2	74	576979	1	Guide, Spring
37	617549	1	Gasket	** 75	515620	1	Label, Safety Warning
38	617529	1	Pin				

- * Denotes Normal Wear Items
- ** Make sure Warning Label (Part No.515620) is properly affixed. Replace if necessary.
- ▲ Apply Loctite® 242 (Blue) Part No. 093500
- Denotes New Change

▲ WARNING
All parts must be periodically inspected and replaced if worn or broken. Failure to do this can affect the tool's operation and present a safety hazard.

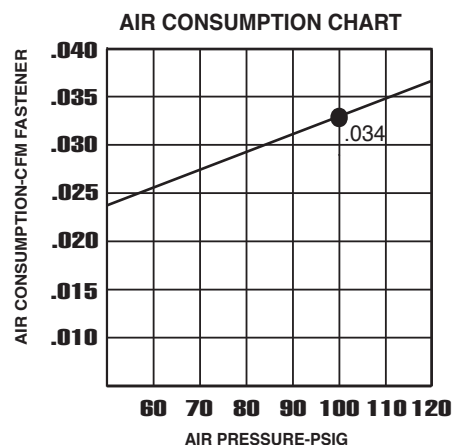

ACCESORIOS

Lubricantes

Acete Lubricante 16 oz.

Acete Lubricante con Anticongelante 8 oz.

Lubricante Chemplex® 710 1lb.



Pieza No. 403720

Pieza No. 219090

Pieza No. 403734

Desengrasador

El limpiador ideal para todas las herramientas Paslode.®



Pieza No. 219348

Lentes de Seguridad

Claros



Pieza No. 401382

Maleta de Transporte para Herramientas

Práctico estuche que almacena convenientemente su herramienta con accesorios adicionales.



Pieza No. 515615

Maletín de Herramientas Pestillo de Reemplazo



Pieza No. 617559

Elemento de Contacto de Trabajo



A

B

No.576928

No.576935

B Pieza No. 576935

A Pieza No. 576928

Contacto Trigger (anaranjado)






Pieza No. 576917



An Illinois Tool Works Company
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025

PRINTED IN U.S.A.
© 2023, Illinois Tool Works, Inc.

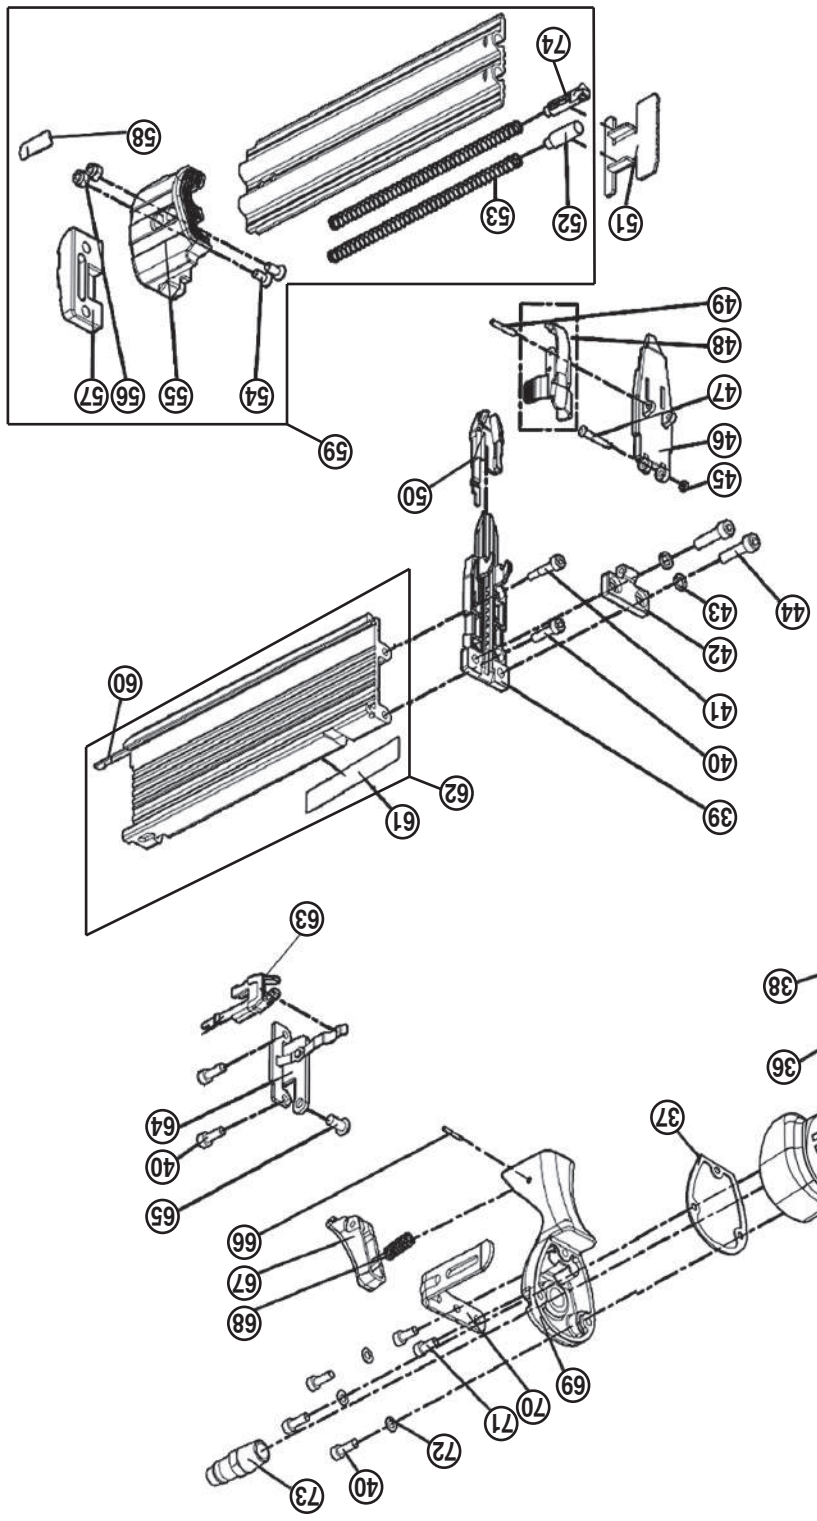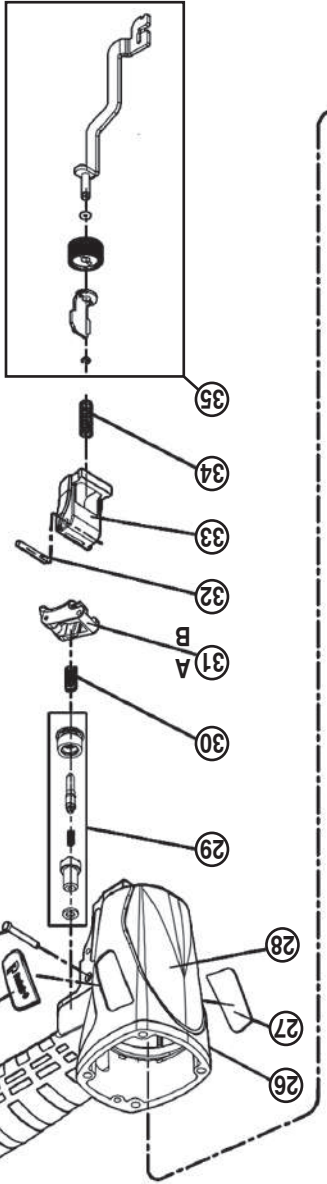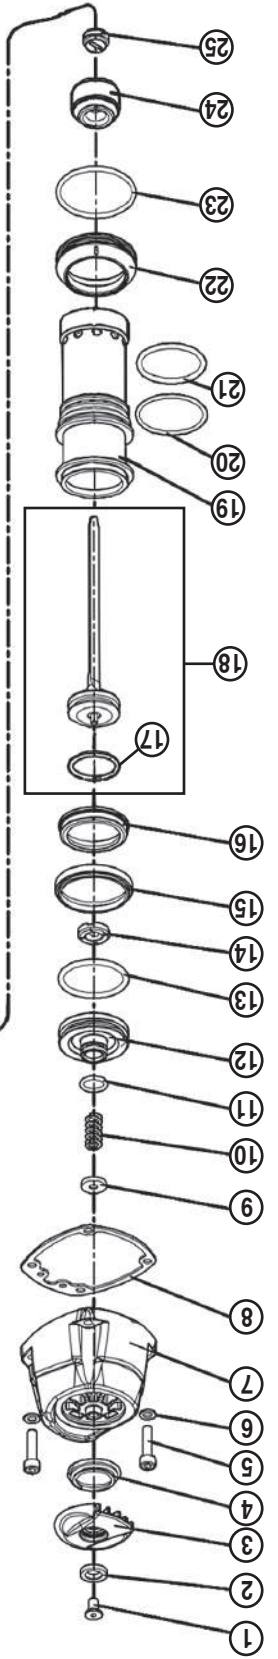

T200-F18P
BRAD NAILER
515600


LISTA DE PIEZAS,

T200-F18P 515600

1	Screw	617539	1	39	576921	1	Driver Guide
2	Bushing	617558	1	40	617513	4	Screw
3	Air Deflector	617504	1	41	576922	1	Screw
4	Spring	576913	1	42	576923	1	Plate
5	Screw	617533	4	43	576966	2	Spring Washer
6	Washer	617535	4	44	576924	2	Screw
7	Cap	617489	1	45	617547	1	Washer
8	Gasket, Cap	617550	1	46	576925	1	Front Plate
9	Seal	617548	1	47	617530	1	PIN
*10	Spring	617519	1	48	576926	1	Lock Lever Unit
*11	O-Ring	617521	1	49	576927	1	Pin
*12	Valve	617510	1	50	576928	1	Work Contact A
*13	O-Ring	617527	1	51	576929	1	Pusher
14	Piston Stop	617507	1	52	617520	1	Guide, Spring
15	Restrict Washer	617552	1	53	576967	2	Spring
*16	Cylinder Seal	617551	1	54	617538	2	Screw
*17	O-Ring	617523	1	55	617511	1	Rear Plate
*18	Piston Assembly	576914	1	56	617536	2	Nut
19	Cylinder Sleeve	617505	1	57	617556	1	Cover
*20	O-Ring	617524	1	58	617512	1	Cover
*21	O-Ring	617525	1	59	576930	1	Movable Magazine Unit
*22	Collar	617503	1	60	617496	1	Rail
23	O-Ring	617522	1	61	576931	1	Label, Trigger Sequential
24	Bumper	617506	1	62	576934	1	Magazine Unit Sequential
25	Joint Guide	617508	1	63	576935	1	Work Contact B
26	O-Ring	617526	1	64	576936	1	Support
27	Logo-1	617545	1	65	617540	1	Screw
28	Housing	617488	1	66	617541	1	Pin
29	Trigger Valve Assembly	576915	1	67	617555	1	Lock
30	Spring	576916	1	68	576937	1	Spring
31	Trigger, Sequential	576918	1	69	576938	1	End Cap
32	Spring Pin	617537	1	70	576939	1	Belt Hook
33	Safety Bracket	617553	1	71	576940	1	Screw
34	Spring	576919	1	72	617534	1	Washer
35	Safety Lever Unit	576920	1	73	617509	1	Air Plug
36	Logo-2	617544	1	74	576979	1	Guide, Spring
37	Gasket	617549	1	75	515620	1	Label, Safety Warning
38	Pin	617529	1	**			

* Indica piezas de desgaste normal.
 ** Asegure que la Etiqueta de Advertencia (515620) este bien pegada. Reemplaze si es necesario.

ADVERTENCIA
 Todas las piezas deben ser inspeccionadas periódicamente y ser reemplazadas si están gastadas o rotas. Falta de hacer esto puede afectar el funcionamiento de la herramienta y presentar un riesgo de seguridad.

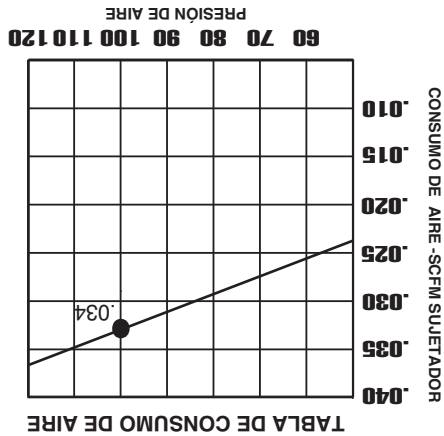

MANTENIMIENTO

TABLA DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	POR QUE	COMO
Mantenga lleno el lubricador.	Para mantener lubricada la herramienta.	Llene con lubricante neumático N° 403720 (474 ml).
Verifique que todos los tornillos de la herramienta estén apretados.	Para evitar pérdidas de aire y asegurar el buen funcionamiento de la herramienta.	Revise los tornillos a diario.
Revise si el elemento de contacto funciona correctamente.	Para promover la seguridad del operador y el buen funcionamiento de la herramienta.	Limpie con aire a diario.
Mantenga limpios los mecanismos del cargador y del alimentador.	Para prevenir que se obstruyan los sujetadores.	Limpie con aire a diario.
Lubrique los anillos-o que se hayan reemplazado.	Para prolongar la vida de la herramienta y su funcionamiento adecuado.	Use grasa lubricante Chemplox® N° 403734.
Use solamente piezas de repuesto Paslode®.	Para que la herramienta continúe funcionando eficientemente y mantener vigente la garantía de Paslode.	Solicite al representante de repuesto que necesite. Paslode cualquier pieza de



PRECAUCIÓN


Desconecte la herramienta al hacer cualquier reparación o eliminar cualquier obstrucción.

DETECCION Y CORRECCION DE FALLAS


PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los sujetadores no penetran completamente en la madera.	Ajuste la profundidad de ajuste del accionamiento (longitud de retracción). Aumente la presión de aire (no debe exceder 120 psi).
Los sujetadores penetran demasiado en la madera.	Ajuste la profundidad del ajuste del accionamiento (alargar la longitud). Reduzca la presión de aire.
Los sujetadores se acumulan en la punta de la herramienta.	Abra el pestillo de la guía delantera, suelte el sujetador atascado, y cierre el seguro de forma segura.
La herramienta "salta" mientras está funcionando; de vez en cuando no impulsa sujetadores.	Compruebe si el cargador tiene los sujetadores apropiados. El transportador debe deslizarse sin dificultad. Limpie para quitar cualquier suciedad. Verifique que se usen los sujetadores apropiados. Use solamente sujetadores que reúnan las especificaciones de Paslode®.

Operación Continuada:


Limpiar un Atasco

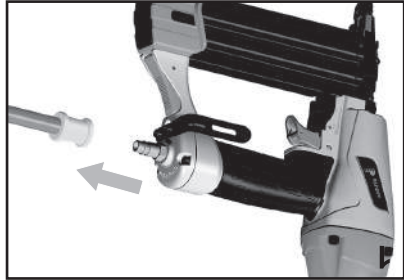


Desconecte la herramienta de su fuente de aire.

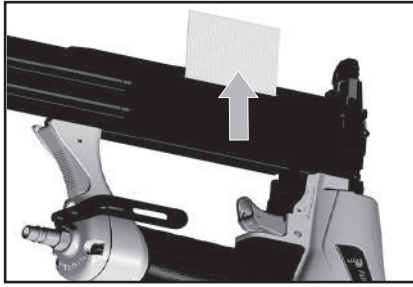


Quite todos los sujetadores.

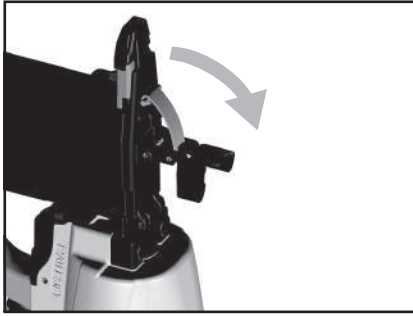

Desenganchar la guía delantera y levante abierto

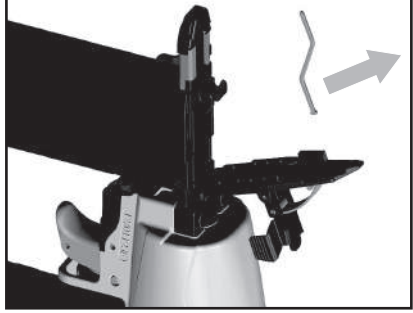



Retire el sujetador y bloquee la guía delantera.

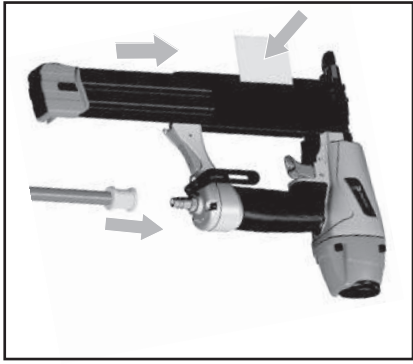


Recargar sujetadores, cerrar y bloquear la revista. Vuelva a conectar el aire.

Cambiar el elemento de contacto de trabajo.


Desconecte la herramienta de su fuente de aire.

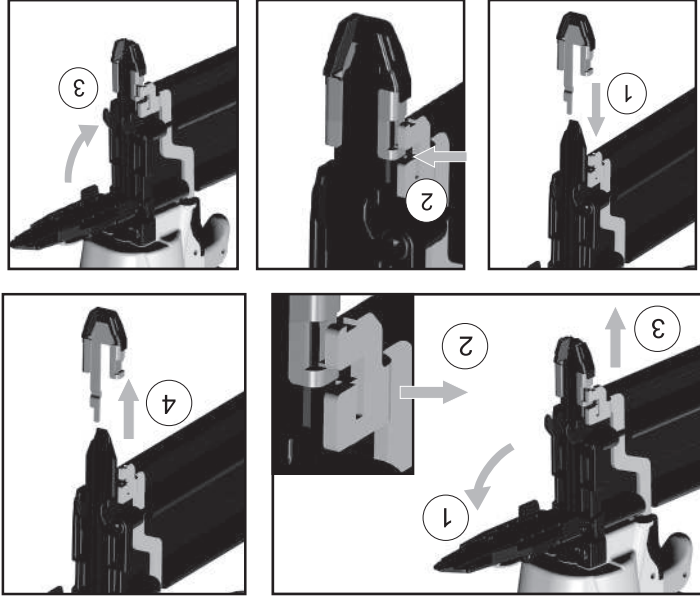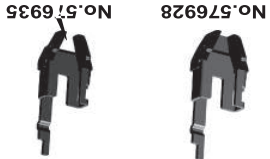

Gancho de cinturón reversible

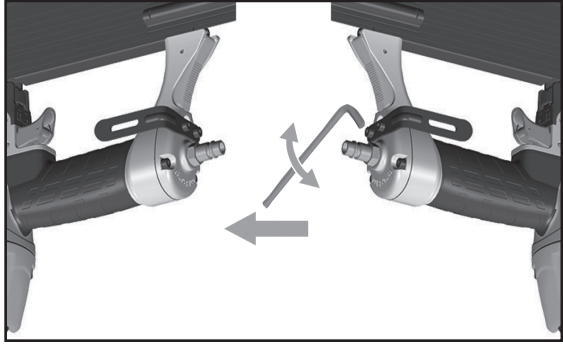

Escape sin herramientas de Ajustable

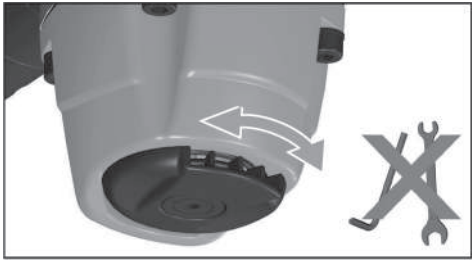

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de cualquier herramienta Paslode® es simple. Su funcionamiento sin problemas y la prolongación de la vida de la herramienta se logran siguiendo un sencillo procedimiento. Las personas encargadas de usar y mantener la herramienta deben leer las instrucciones de seguridad y mantenimiento. Estudie los diagramas antes de hacer cualquier reparación.

Las herramientas neumáticas deben revisarse periódicamente, y se deben cambiar las piezas gastadas o deterioradas para que la herramienta siga funcionando con eficiencia y sin peligro. Además, se debe revisar la tabla de mantenimiento frecuentemente.

Cuando Hace Mucho Frío

Cuando la temperatura es inferior a la de congelamiento, las herramientas deben mantenerse a la temperatura ambiente por el método más seguro y conveniente. De lo contrario, aconsejamos seguir el siguiente procedimiento para calentar las piezas de la herramienta.

Disminuya la presión regulada del aire a 30 psi.

Quite todos los sujetadores de la herramienta.

Conecte una línea de aire y dispare la herramienta sin clavos. La presión reducida del aire será suficiente para lograrlo. El funcionamiento a poca velocidad tiene la tendencia de calentar las partes móviles.

Disminuyendo la velocidad del pistón le da cierta elasticidad al amortiguador y los anillos-o-

PRECAUCIÓN

Nunca dispare la herramienta sin clavos a alta presión.

Una vez que la herramienta se haya calentado, ajuste nuevamente el regulador a la presión apropiada para trabajar y cargue de nuevo la herramienta.

Los operadores que trabajen al aire libre o en áreas sin calefacción con temperaturas extremadamente frías también tienen que usar en el lubricador el aceite neumático con anticongelante No. 219090 (8 oz.).

Una vez por semana, según el uso que le dé a su herramienta, desármela y lávela con el solvente No. 219348, para eliminar cualquier suciedad y asegurar que la herramienta siga funcionando bien.

PRECAUCIÓN

Nunca use queroseno ni ningún solvente inflamable para limpiar la herramienta.

Al usar solventes para limpiar herramientas neumáticas se destruye la delgada capa de grasa lubricante, que se aplica en la fábrica, de la pared del cilindro y de los anillos-o-. Use grasa Chemplex® No. 403734 para reemplazar la capa de grasa lubricante.

Abra, por lo menos diariamente, el drenaje del tanque del compresor del aire para eliminar cualquier humedad, cuando haga mucho frío o el grado de humedad sea muy alto. Poniendo una pequeña cantidad de descongelante en el tanque evitará que la humedad se congele.

Probar la Herramienta Después de Darle Servicio

Después de reemplazar una o más piezas, es importante comprobar si la herramienta funciona como es debido. Esto asegura que todas las piezas estén puestas correctamente, que la herramienta esté segura y que funcione correctamente.

Verifique que ninguna pieza esté floja.

Compruebe que el elemento de contacto haya sido correctamente instalado en relación con el gatillo y que ambas piezas se muevan libremente.

Verifique que el cargador esté colocado correctamente.

Verifique que la información sobre seguridad, que está en la herramienta, sea legible.

Use solamente sujetadores aprobados por Paslode® y compruebe que sean los apropiados para su aplicación.

Verifique que se haya conectado firmemente un adaptador macho a la herramienta.

Pruebe la herramienta impulsando sujetadores en un material de trabajo idéntico al de la aplicación.

Verifique que no haya pérdidas de aire en la herramienta durante las pruebas y revise la secuencia apropiada de funcionamiento.

Asegure que todos los sujetadores sean impulsados a la misma profundidad y que la cabeza del sujetador esté al ras con el material de trabajo.

Lubricación de la Herramienta

Es muy importante lubricar la herramienta correctamente, manteniendo lleno el lubricador de la línea de aire y correctamente regulado. Sin la lubricación apropiada, la herramienta no funcionará como es debido y sus piezas se gastarán prematuramente.

Use el lubricante apropiado en el lubricador de la línea de aire. El lubricador debe ser para corriente de aire de variable, y tiene que estar lleno hasta el nivel apropiado por Paslode® porque otros lubricantes podrían dañar el caucho de los anillos-o- y otras piezas de caucho. El lubricante No. 403720 (474 ml) es un aceite lubricante especialmente diseñado para aplicaciones neumáticas.

Si no se instala un filtro/regulador/lubricador en el sistema neumático, las herramientas neumáticas deben ser lubricadas, por lo menos, diariamente, poniendo entre 6 y 20 gotas de aceite, según sea el tipo de trabajo que se realice, directamente a través del adaptador macho.

Usando la siguiente tabla de mantenimiento es posible resolver rápidamente y fácilmente la mayoría de los problemas. Si un determinado problema persiste, comuníquese con el representante de Paslode®.



Ajustar la profundidad de clavado

- Tome firmemente la herramienta por el mango y sosténgala de modo que el base del elemento de contacto quede bien apoyada en el material de trabajo.
- Apriete el gatillo para disparar el sujetador. Separe la herramienta del material de trabajo.
- Repita el mismo procedimiento con el próximo sujetador.

Colocación precisa

No sujete ni sostenga el gatillo con ninguna otra cosa que no sea la mano.



Impulsos sucesivos (de rebote) (Gatillo de color Naranja)

- Tome la herramienta firmemente por el mango.
- Apriete el gatillo y mueva la herramienta a lo largo del material de trabajo con un movimiento de rebote, oprimiendo el elemento de contacto en los lugares donde quiera colocar un sujetador.

Manteniendo apretado el gatillo, continúe haciendo rebotar el elemento de contacto contra el material de trabajo, colocando cuidadosamente la herramienta. Una vez que haya colocado todos los sujetadores necesarios, deje de oprimir el gatillo para evitar que salgan más.

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA (continuación)

La conducción de clavos (Gatillo de Color Gris)

Funcionamiento en secuencia

El juego de funcionamiento en secuencia evita los impulsos sucesivos o "de rebote".

- Oprima el elemento de contacto y manténgalo apoyado contra el material de trabajo antes de apretar el gatillo.

- Después de haber impulsado cada sujetador, suelte completamente el gatillo y levante la herramienta del material de trabajo.

1. Desconecte la herramienta de la fuente de aire.

2. Retirar el anillo de retención


3. Retire el pasador del gatillo (B)

4. Retire el conjunto de gatillo secuencial (C)

(Gris, Parte # 576918) y resorte.


5. Instalar Contacto gatillo (D), naranja, parte #576917) con resorte y alinee el orificio y vuelva a insertar el pasador de paso del gatillo.

6. Vuelva a instalar el anillo de retención de caucho y compruebe su correcto funcionamiento.

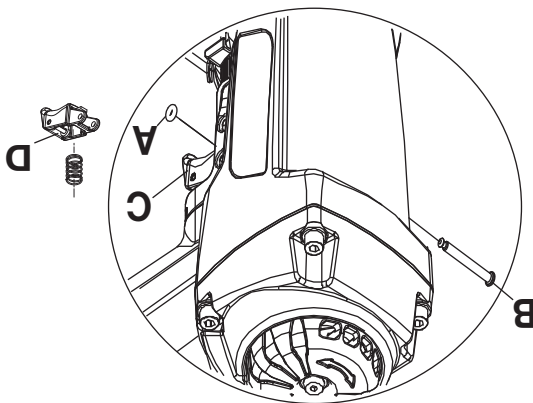


INSTRUCCIONES DE CARGA


Paso No. 1 - Desconecte la herramienta de su fuente de aire. Sujete firmemente la clavadora de acabado con una mano y presione el botón de liberación del cargador naranja en la parte posterior de la manija y deslice la cubierta del cargador hacia usted.

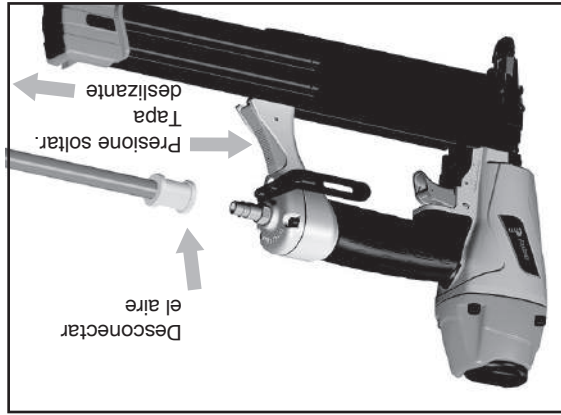

Paso No. 2 - Inserte la tira de clavos de calibre 18 con el punto de los sujetadores hacia abajo y coloque el punto del sujetador en la parte inferior del canal del cargador. Colocar sujetadores en la parte superior de la revista causará atascos.

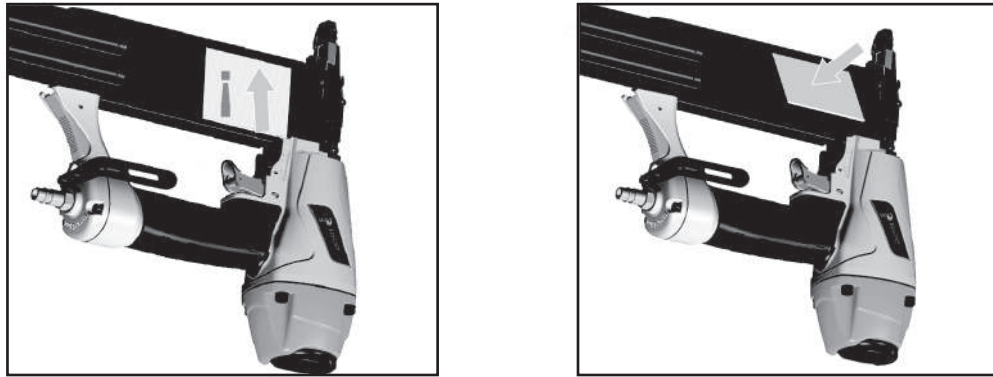

Paso No. 3 - Empuje el cargador firmemente hacia la parte delantera de la herramienta hasta que encaje en su lugar. Conecte el suministro de aire. La herramienta está lista para usar.

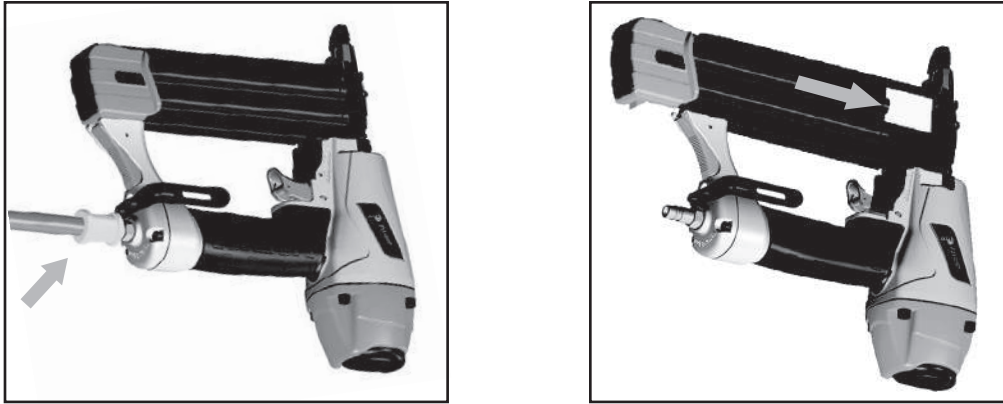

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LA SEGURIDAD ESTA PRIMERO

Estas instrucciones proporcionan la información necesaria para el funcionamiento sin peligro de las herramientas Paslode. **NO trate de usar su herramienta hasta que no haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de este manual.**



PROTEJASE LOS OJOS Y LOS OIDOS

Use siempre el equipo adecuado para protegerse los ojos y los oídos que sea conforme con ANZI Z87+, mientras usa una herramienta o trabaja cerca de una herramienta en uso. Como empleador usted es responsable de imponer el uso del equipo de protección de ojo. Lleve sombreros duros en los ambientes que requieran su uso.

USE SU HERRAMIENTA SOLAMENTE PARA EL

PROPOSITO CON QUE FUE DISEÑADA

No arroje la herramienta al suelo; no golpee el armazón ni la use como un martillo.

NUNCA USE LA HERRAMIENTA PARA JUGUETEAR

Esta herramienta no es un juguete; por lo tanto no la trate como tal. Nunca juegue con ella; ni se apunte a usted mismo ni a otra persona, aun cuando crea que no está cargada.

NUNCA ASUMAQUE LA HERRAMIENTA ESTA VACIA

Verifique que no haya sujetadores en el cargador. Aun cuando crea que está vacía o desconectada, nunca se apunte ni apunte nunca se debe manipular indebidamente o dejar inoperante el gatillo, o sujetarlo en la posición de cierre o de funcionamiento, porque se podría disparar un sujetador al oprimirse el elemento de contacto.

NUNCA SUJETE EL GATILLO EN LA POSICION DE

CIERRE O DE FUNCIONAMIENTO

Antes de cargar sujetadores en la herramienta, verifique que la línea de aire comprimido esté desconectada y que ni el gatillo ni el elemento de contacto estén oprimidos.

USE LA HERRAMIENTA SOLAMENTE SOBRE UN

MATERIAL DE TRABAJO

La herramienta debe funcionar sólo cuando esté en contacto con el material de trabajo. Debe tener mucho cuidado cuando el material sea delgado o trabaje cerca de las aristas del mismo, porque los sujetadores podrían atravesar o salirse del material.

NO DEJE INOPERANTE NI quite EL ELEMENTO DE

CONTACTO

Esta herramienta está equipada con un mecanismo de seguridad, llamado elemento de contacto, para prevenir cualquier disparo accidental. Nunca manipule indebidamente, deje inoperante, ni quite el elemento de contacto. No use la herramienta a menos que dicho elemento funcione correctamente, porque podría producirse un disparo imprevisto.



PELIGRO
La falta de observación de cualquier de estas instrucciones puede ser causa de graves lesiones personales, tanto al operador de la herramienta como a quienes estén cerca de ella o de daños materiales o a la herramienta.

Comuníquese con el representante de Paslode sobre la presentación de Programa de Alerta sobre Seguridad.

DESCONECTE LA HERRAMIENTA CUANDO NO

LA ESTE USANDO

Siempre desconecte la herramienta de la línea de aire comprimido cuando no la esté usando o al dejar su lugar de trabajo. Nunca la descuide, porque cualquier persona que no esté familiarizada con ella podría lastimarse o lastimar otros.

TOME LA HERRAMIENTA SOLAMENTE POR EL

MANGO

Siempre tome la herramienta sólo por el mango. Nunca la tome por la manguera o con el gatillo oprimido, porque se podría disparar un sujetador y herir o herir a otra persona.



NO ALTERE EL ARMAZON DE LA HERRAMIENTA

El armazón de la herramienta es un recipiente a presión y nunca se debe grabar en su superficie el nombre de su compañía, el del área de trabajo, ni ningún otro detalle.

USE SIEMPRE LOS ADAPTADORES APROPIADOS

PARA SU HERRAMIENTA

Se debe conectar a la herramienta solamente conectores neumáticos MACHOS, para permitir que el aire de alta presión salga tan pronto como se desconecte la línea de aire comprimido.

NUNCA coloque enlaces HEMBRAS de desconexión rápida en la herramienta, porque atraparan el aire a alta presión al desconectar la línea de aire comprimido, dejándola cargada y lista para disparar por lo menos un sujetador.

NO EXCEDA LA PRESION NEUMATICA MAXIMA

RECOMENDADA

La herramienta debe funcionar sólo con la presión neumática recomendada. No exceda la presión neumática máxima marcada en la herramienta. Verifique por lo menos dos veces al día que el calibre de la presión neumática funcione correctamente.




INSPECCIONE LA HERRAMIENTA PARA LA OPERACION APROPIADA

Limpie diariamente la herramienta y lubríquela como se recomienda. Nunca trate de hacer funcionar una herramienta sucia o defectuosa.

USE SOLAMENTE PIEZAS Y SUJETADORES RECOMENDADOS POR PASLODE

MENDADOS POR PASLODE

Use sólo piezas y sujetadores específicamente diseñados y recomendados por Paslode para usar con esa herramienta y para la tarea requerida. Si se usan piezas o sujetadores no autorizados o se modifica de alguna forma la herramienta, se pueden crear situaciones peligrosas. Vuelva a colocar todas las etiquetas de precaución que flaten. Consulte el diagrama de la herramienta sobre el número de cada parte y su ubicación correcta.



ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA Y LOS SUJETADORES

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

NO. de MODELO	T200-F18P (Pieza# 515600)
ALTURA	10.63"
ANCHO	2.56"
LONGITUD	10.04"
PESO	2.9 lbs.
PRESIÓN de OPERACIÓN	70 hasta 120 p.s.i. (6.2 hasta 8.3 bar)

ESPECIFICACIONES de los SUJETADORES

LONGITUD DEL CLAVO	5/8" to 2"
DIAMETRO DEL TALLO	18 gauge

ACOPLAMIENTO DE AIRE:

Esta herramienta utiliza un tapón macho de 1/4" N.P.T. El acoplamiento debe ser capaz de descargar la presión de aire en la herramienta cuando sea desconectada del suministro de aire.

OPERACION de PRESIÓN de AIRE:

70 hasta 120 p.s.i. Seleccione una presión de aire dentro de esta gama para obtener el mejor rendimiento.
NO EXCEDA LA PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA.

INTRODUCCIÓN

La herramienta Paslode® T200-F18P es una herramienta de calidad, diseñada para uso en aplicaciones residenciales. Esta herramienta le provera confiabilidad y eficiencia cuando sea usada acorde con las reglas del fabricante. Lea cuidadosamente este manual y las instrucciones de seguridad para comprender como usar le herramienta correctamente.

CONTENIDO

3.....	ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA Y SUS SUJETADORES
4.....	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
5.....	INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA
10-11.....	VISTA EXPANDIDA CON LISTADO DE PIEZAS
12.....	ACCESORIOS

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA	
<p>Esta garantía esta limitada a las herramientas vendidas y revisadas en los Estados Unidos. Para obtener mas información sobre el servicio de garantía en los Estados Unidos, véa la lista de Centros de Servicio que fue proporcionada con su herramienta.</p> <p>Paslode® asume únicamente la responsabilidad de reponer cualquier pieza o accesorio que se compruebe como defectuoso dentro del periodo especificado. Cualquier pieza o accesorio de repuesto, entregado de conformidad con esta garantía, gozará de la garantía por el periodo restante de la garantía que cubra a la pieza o al accesorio originales. Esta garantía no cubre las piezas que necesitan ser repuestas como consecuencia de su desgaste normal.</p> <p>Se cancelará esta garantía a cualquier herramienta que haya sido usada incorrectamente, dañada accidental o intencionalmente, usada con sujetadores que no reúnan las especificaciones, el tamaño o la calidad de Paslode®, o a la que no se le haya dado el mantenimiento o el uso adecuado, o que haya sido reparada con piezas que no sean marca Paslode® o que en opinión de Paslode® haya sido modificadas o reparadas de manera que afecte o sea contraria al funcionamiento de la herramienta.</p> <p>PASLODE® NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLICITA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN AL USO PREVISTO, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON EXCEPCIÓN DE LO DECLARADO ANTERIORMENTE, y la responsabilidad de Paslode® TAL COMO SE INDICA Y SE ASUME MAS ARRIBA reemplaza a todas las garantías que resulten o estén relacionadas con el uso y funcionamiento de la herramienta, excepto según lo estipulen las leyes pertinentes. PASLODE® NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUN CASO POR NINGUN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO O CONSECUENTE INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, CUALQUIER DAÑO RESULTADO DE LA PERDIDA DE PRODUCCIÓN O GANANCIAS ANTICIPADAS, EL DETORIO DE MATERIALES, AUMENTOS EN EL COSTO DE OPERACIÓN O CUALQUIER OTRO.</p>	<p>PIEZAS DE DESGASTE NORMAL</p> <p>Las siguientes piezas se consideran como piezas que sufren desgaste normal y no están cubiertas por ninguna garantía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amortiguador • Hojas del impulsor • "O-rings" • Anillos del pistón
<p>GARANTIA LIMITADA EXTENDIDA DE CINCO ANOS</p> <p>Se aplicara una garantía de un año a todas las piezas</p> <p>GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO</p> <p>Se aplicara una garantía de cinco años a todas las piezas fundidas del ensamblaje de la carcasa y la tapa.</p>	<p>Paslode® garantiza que sus herramientas mecánicas, sus piezas y accesorios, que hayan sido comprados nuevos, están libres de defectos de material y fabricación por el periodo indicado más abajo, a partir de la fecha de compra del comprador original.</p>


Paslode® se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, el equipo o los diseños en cualquier momento, sin aviso previo y sin incurrir en obligación alguna.



Pieza# 515600

MODELO T200-F18P

Calibre 18 Clavadora Brad

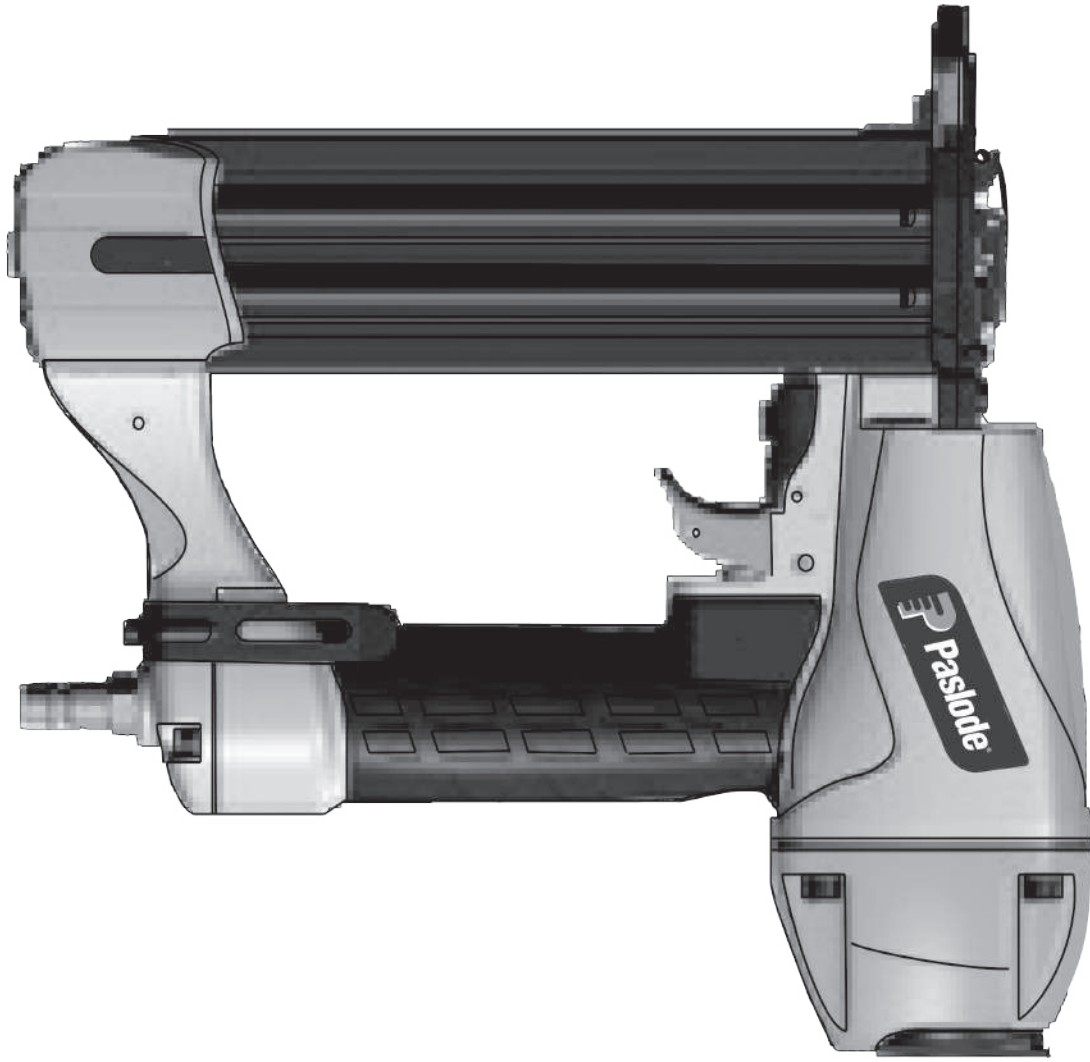

Manual de Funcionamiento y
Esquema

!IMPORTANTE!
NO DESTRUYE ESTE MANUAL
El cliente tiene la responsabilidad de que todo
el personal de operaciones y servicio lea y
entienda este manual.